

國立勤益科技大學 101 學年度研究所碩士班招生筆試試題卷
所別： 機械工程系碩士班 組別： 乙組
科目： 製造學
准考證號碼：□□□□□□□□（考生自填）

考生注意事項：

- 一、考試時間 100 分鐘。
- 二、不可使用電子計算機

試題一：〈 10 分 〉

材料加工時，造成塑性變形的主要機制為何？

試題二：〈 10 分 〉

何謂刀具壽命？寫出泰勒氏刀具壽命方程式，並敘述在此方程式中切削速度對刀具壽命之影響？

試題三：〈 10 分 〉

試述在鑄造(casting)製程中，需考慮的事項為何？

試題四：〈 10 分 〉

在輥軋(rolling)成型製程中，減少輥軋力的方法為何？

試題五：〈 15 分 〉

試敘述粉末冶金(powder metallurgy)之製造流程。

試題六：〈 15 分 〉

放電加工(electrical discharge machining)影響的加工參數有那些，其熱影響區之特性為何？

試題七：〈 15 分 〉

試說明快速原型(rapid prototyping)的優點。

試題八：〈 15 分 〉

試述刀具刃口積屑(built-up edge, BUE)發生的原因與 BUE 對切削作用之影響？

國立勤益科技大學 101 學年度研究所碩士班招生筆試試題卷
所別： 機械工程系碩士班 組別： 乙組
科目： 製造學
准考證號碼：□□□□□□□□（考生自填）

考生注意事項：

- 一、考試時間 100 分鐘。
- 二、不可使用電子計算機

試題一：〈 10 分 〉

材料加工時，造成塑性變形的主要機制為何？

解答：(a)滑移；(b)雙晶變形；(c)晶界滑移；(d)擴散潛變。

試題二：〈 10 分 〉

何謂刀具壽命？寫出泰勒氏刀具壽命方程式，並敘述在此方程式中切削速度對刀具壽命之影響？

解答：當刀具使用至刀具壽命標準之情況時所經之切削時間；即刀具磨銳後，使用至變鈍需要重新磨銳之切削時間。

泰勒氏刀具壽命方程式： $VT^N = C$

V 與 T 具有類似雙曲線的關係，若以較高的切削速度使用刀具，則其壽命 T 變短；若要延長使用壽命，則須選用較低的切削速度。

試題三：〈 10 分 〉

試述在鑄造(casting)製程中，需考慮的事項為何？

解答：(a)熔融金屬進入模穴時的流動行爲；(b)金屬在模具中的凝固和冷卻過程；(c) 模具材料的影響。

試題四：〈 10 分 〉


在輥軋(rolling)成型製程中，減少輥軋力的方法為何？

解答：(a)減少摩擦力；(b)使用較小的輥輪以減少接觸面積；(c)降低每一次的輥軋量；(d)在較高的溫度條件下輥軋，以降低材料的強度。

試題五：〈 15 分 〉

試敘述粉末冶金(powder metallurgy)之製造流程。

解答：

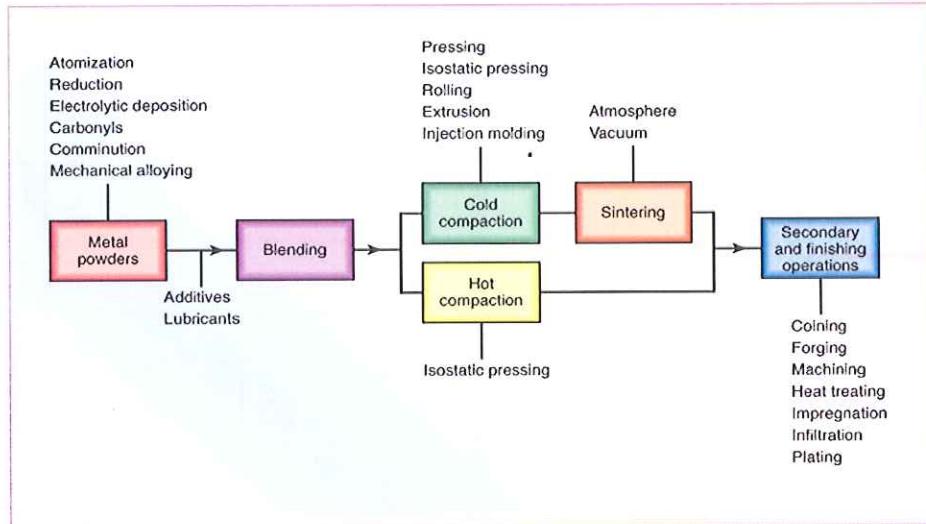

試題六：〈 15 分 〉

放電加工(electrical discharge machining)影響的加工參數有那些，其熱影響區之特性為何？

解答：1. 製程參數有1. 放電，2. 電容量，3. 介電流體，4. 去離子化，5. 頻率，6. 過度切割，7. 金屬移除率，8. 热影響區，9. 電極消耗，10. 電源供應器的電路，11. 旋轉脈衝發電機，12. 開關，13. 控制脈衝電路等

放電加工表面結構是一系列重複的小坑所組成，小坑的尺寸隨火花的能量而增加或較低的火花頻率而增大。重鑄現象與熱影響層會發生於所有的材料，且其深度範圍自 0.002~0.13 mm。表面粗糙度 Ra 在(1.6~3.2 μm) 範圍內。以較慢的材料移除率雖然成本較高，但卻可得到 Ra 為 (0.005~0.1 μm) 的表面粗糙度。表面的殘留應力很狹窄。深度可能小於 0.025 mm。金屬的移除率、電極的選用、穿過加工區域介電物的放電設備及效率均會影響到熱影響區的厚度。在熱影響區會有冶金上的改變。某些材料的移除、退火、再硬化、以及重鑄的現象均可發現。硬化後的金屬加熱到臨界溫度以下可能會被退火，而當金屬加熱到臨界溫度以上然後迅速地被流動的介電物所冷卻，金屬就可能再硬化。金屬被加熱到熔點溫度以上，且未被火花放電的作用所移除時，金屬會再固化如同重鑄之金屬。在鋼及碳化物中，小的初期裂縫就會產生。

試題七：〈 15 分 〉

試說明快速原型(rapid prototyping)的優點。

解答：

- Physical models of parts produced from CAD data files can be manufactured in a matter of hours, to allow rapid evaluation of manufacturability and design effectiveness. In this way, rapid prototyping serves as an important tool for visualization and for concept verification.
- With suitable materials, the prototype can be used in subsequent manufacturing operations to obtain the final parts. In this way, rapid prototyping serves as an important manufacturing technology.
- Rapid prototyping operations can be used in some applications to produce tooling for manufacturing operations. In this way, one can obtain tooling in a matter of a few days.

試題八：〈 15 分 〉

試述刀具刃口積屑(built-up edge, BUE)發生的原因與 BUE 對切削作用之影響？

解答：BUE產生端視工件材質與切削溫度，因積屑形成具一定溫度範圍，如鋁為 230°C ，碳鋼約 $500\sim 600^{\circ}\text{C}$ ，18-8不鏽鋼約 $650\sim 700^{\circ}\text{C}$ ，適當改變切削條件或刀具形狀，使被削工件材料超出再結晶溫度範圍即可使積屑消失。

消除的方法如下：

- 1.增加切削速度，使切屑軟化。
- 2.增加切削深度及進給，可軟化切屑，或使切屑斷片。
- 3.增加刀具傾角，減少摩擦力。
- 4.使用切削劑，降低切削溫度。
- 5.利用斷屑槽控制切屑形成不連續切屑形態。